

Major BOS 4



FunkTronic
Kompetent für Elektroniksysteme

Inhaltsverzeichnis

Anschlußmöglichkeiten	4
Bedien- und Anzeige-Elemente	4
Tastatur	4
Trägeranzeige	4
Sendeanzeige	5
Anwahlanzeige	5
Lautsprecher-/Lautstärkeanzeige	5
Anordnung der Elemente	6
Gesprächsführung mit einem Teilnehmer	7
Anwahl von Sprechkreisen	7
Sprechen mit dem Teilnehmer	7
Lautsprecher (Schaltzustand)	9
Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)	9
Hörkapseln	10
RX-NF-Ausgänge	11
Rufgeber	12
Externer Signalgeber	12
Sendersteuerung	12
Telefon-NF-Anschluß	12
Optokoppler-Eingang	13
Parallelschalten mehrerer Bedienstellen	14
Busy-Leitungen aktivieren	14
Busy-Leitungen einlesen	15
Monitoring-Interface TBBBox4 (Zubehör)	16
Zuordnung der Sprechkreise zu den UGA-Modulen	16
Auswertefunktionen	17
Tonbandsteuerung (Schaltkontakt)	17

Serviceprogramm	19
Monitorstatus.....	20
Programmiermode EEPROM	20
EEPROM-Adressen.....	21
Übersicht: Jumper und Potentiometer	25
Lageplan.....	26
Abgleichanweisung.....	27
Anschlußbelegung.....	28
Technische Daten	30
Anhang	32
Umrechnungstabelle (HEX <--> Dezimal).....	32
Revisionsvermerk	33

Major BOS 4

Der **Major BOS 4** ist ein μ C-gesteuertes Bediengerät zur Steuerung einer Funkanlage mit bis zu vier Sprechkreisen. Verschiedene Betriebsparameter können entweder im Werk oder vom Errichter der Anlage programmiert werden.

Anschlußmöglichkeiten

Der **Major BOS 4** wird aus einer externen **+12V-Gleichspannungsquelle** gespeist. Es können bis zu vier Sprechkreise (Funkgeräte, ELA-/Sprechanlagen etc.), eine ext. Hör/Sprechgarnitur, bis zu zwei ext. Monitoring-Interfaces (**TBBox4**), ein ext. Signalgeber sowie für jeden Sprechkreis ein RX-NF-Verstärker angeschlossen werden.

Außerdem steht eine RS232-Schnittstelle zur Verfügung, an die für Servicezwecke ein Terminal oder für ext. Steuerung ein PC angeschlossen werden kann.


Für jeden Sprechkreis stehen ein Squelcheingang, ein PTT-Ausgang, eine Busy-Leitung sowie ein NF-Eingang und ein NF-Ausgang zur Verfügung. Da die TX-NF-Ausgänge nur beim Senden aufgeschaltet sind, kann man ohne weiteres mehrere **Major BOS 4** parallelschalten.

Zur genauen Belegung der Steckverbinder siehe Abschnitt **Anschlußbelegung**.

Bedien- und Anzeige-Elemente

Tastatur

Die Tastatur umfaßt für jeden der vier Sprechkreise folgende Funktionen:

Funkkreis x	Anwahltaste
+	Lautstärke lauter
-	Lautstärke leiser
L	Lautsprecher stummschalten
S	Sonderfunktionstaste
I	Ruffaste für Tonruf 1
II	Ruffaste für Tonruf 2
	Sendetaste

Trägeranzeige

Für jeden der vier Sprechkreise gibt es eine eigene Trägeranzeige \blacktriangledown . Zum Steuern der Trägeranzeige kann der Trägereingang entweder nach **Masse** oder nach **+12V** (bzw. eine ext. Referenzspannung U_{ref}) geschaltet werden. Die Logik des Trägereingangs kann für jeden Sprechkreis getrennt mit den Jumpern **J14** bis **J21** konfiguriert werden und die Umschaltung der Referenzspannung (+12V oder U_{ref}) erfolgt mit Jumper **J5**.

Zur Stellung der Jumper siehe Abschnitt **Übersicht: Jumper und Potentiometer**.

Sendeanzeige

Ebenfalls für jeden der vier Sprechkreise gibt es eine eigene Sendeanzeige ▲, die immer dann aufleuchtet, wenn der Sender des betreffenden Sprechkreises getastet wird. Der Sender wird getastet durch Drücken einer Sendetaste während des Sprechverkehrs oder durch Senden eines Rufs.

Blinkt eine Sendeanzeige, so bedeutet dies, daß auf diesem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet wird. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Anwahlanzeige

Die Anwahlanzeige ● (für jeden Sprechkreis getrennt) leuchtet dauerhaft auf, wenn der betreffende Sprechkreis angewählt und aktiviert wurde. Blinkt eine Anwahlanzeige, so bedeutet dies, daß dieser Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle angewählt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Lautsprecher-/Lautstärkeanzeige

Die Lautsprecher-/Lautstärkeanzeige (für jeden Sprechkreis getrennt) ist als LED-Kette ausgeführt und zeigt jeweils die eingestellte Lautstärke an.

Ist für den betreffenden Sprechkreis die Lautsprecher-NF ausgeschaltet, so erlischt die Anzeige.

Anordnung der Elemente



- 1 - Sende- ▲ , Träger- ▼ und Anwahlanzeigen ●
- 2 - Anwahltasten
- 3 - Lautstärkeanzeigen (LED-Zeile)
- 4 - Lautstärketasten (+/-)
- 5 - Lautsprechartasten (stumm)
- 6 - Sonderfunktionstasten
- 7 - Tonruftasten (I/II)
- 8 - Sendetasten (für Schwanenhalsmikrofon)
- 9 - Lautsprecher
- 10 - Sendetaste (für Handapparat)
- 11 - Handapparat
- 12 - Schwanenhals-Mikrofon

Gesprächsführung mit einem Teilnehmer

Anwahl von Sprechkreisen

Um sich auf einen der vier Sprechkreise aufzuschalten, drücken Sie die betreffende **Anwahltaste**. Um einen Sprechkreis wieder zu deaktivieren, drücken Sie die betreffende Anwahltaste erneut.

Je nach Konfiguration des **EEPROM-Registers 030 in Bit 1** können Sie entweder mehrere Kreise gleichzeitig anwählen, oder immer nur einen Kreis.

Register 030	Anzahl anwählbarer Kreise
Bit 1:	0 = mehrere Kreise gleichzeitig (kumulativ) 1 = immer nur ein Kreis (auslösend)

Bei aktivierten Kreisen leuchtet die **Anwahlanzeige**. Ist ein Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle angewählt, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Anwahlanzeige blinkt. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

!!) Im **EEPROM-Register 024** kann vorgewählt werden, welche der Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) nach dem Einschalten der Funkanlage automatisch angewählt werden.

Register 024	angewählte Kreise nach dem Einschalten
Bit 0:	Kreis 1 Nein/Ja (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 Nein/Ja (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 Nein/Ja (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 Nein/Ja (0/1)

Im **EEPROM-Register 027** kann ferner konfiguriert werden, ob die angewählten Kreise beim Ausschalten der Funkanlage automatisch im EEPROM-Register 024 gespeichert werden.

Register 027	angewählte Kreise speichern Nein/Ja (00/01)
--------------	--

Sprechen mit dem Teilnehmer

Sie können auf drei verschiedene Arten mit dem Teilnehmer sprechen:

a) Durch Drücken einer der roten Sendetasten wird der Sender des entsprechenden Sprechkreises eingeschaltet (dabei leuchtet die entsprechende Sendeanzeige ▲ auf) und Sie können über das Schwanenhalsmikrofon mit dem Teilnehmer sprechen. (Als Sendetaste ist auch ein ext. Schaltkontakt anschließbar. Siehe Abschnitt **Optokoppler-Eingang**.)

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Nach Loslassen der Sendetaste hören Sie den Teilnehmer im Lautsprecher. Die Empfangslautstärke des entsprechenden Sprechkreises ist einstellbar, siehe Abschnitt **Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)**.

b) Oder Sie nehmen den Hörer ab und drücken die an der Innenseite des Hörers befindliche Sendetaste. Dadurch wird der Sender des angewählten Sprechkreises eingeschaltet (Sendeanzeige leuchtet auf) und Sie können über das Mikrofon des Handapparats mit dem Teilnehmer sprechen.

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Sie hören dabei den Teilnehmer je nach Konfiguration entweder dauernd im Hörer oder erst nach Loslassen der Sendetaste, siehe Abschnitt **Hörkapseln**.

Nach Beendigung des Gespräches legen Sie einfach den Hörer wieder auf.

Die Lautstärke der Hörkapsel sowie der Mikrofonpegel sind jeweils mit einem Potentiometer justierbar. Das jeweilige Potentiometer befindet sich in der Nähe der entsprechenden Kapsel und ist durch eine kleine Öffnung an der Innenseite des Handapparats mit einem Abgleichstift von außen leicht zugänglich.

c) Oder Sie schließen eine passende Hör/Sprechgarnitur an und drücken die zugehörige Sendetaste an **PTT2** (z.B. Fußtaster). Dadurch wird ebenfalls der Sender des angewählten Sprechkreises eingeschaltet (Sendeanzeige leuchtet auf) und Sie können über das Mikrofon der Hör/Sprechgarnitur mit dem Teilnehmer sprechen. (Als Sendetaste ist auch ein weiterer ext. Schaltkontakt anschließbar. Siehe Abschnitt **Optokoppler-Eingang**.)

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Sie hören dabei den Teilnehmer je nach Konfiguration entweder dauernd im Hörer der Garnitur oder erst nach Loslassen der Sendetaste, siehe Abschnitt **Hörkapseln**.

Nach Loslassen der Sendetaste hören Sie den Teilnehmer auch im Lautsprecher, wobei die Empfangslautstärke des entsprechenden Sprechkreises einstellbar ist, siehe Abschnitt **Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)**.

Für die Hör/Sprechgarnitur ist der Mikrofonpegel mit dem Potentiometer **P10** und der Hörkapselpegel mit dem Potentiometer **P12** justierbar.

!!) Nach Beendigung des Gesprächs kann der aktivierte Sprechkreis durch erneutes Drücken der betreffenden Anwahl Taste deaktiviert werden.


Lautsprecher (Schaltzustand)

Der *eingebaute* Lautsprecher wird beim Senden automatisch ausgeschaltet.

Im **EEPROM-Register 02A in Bit 1** kann ferner konfiguriert werden, ob der Lautsprecher auch bei abgehobenem Hörer automatisch ausgeschaltet wird.

Register 02A **Lautsprecher-Schaltzustand bei abgehobenem Hörer**

Bit 1: 0 = Lautsprecher AN
1 = Lautsprecher AUS

Die Empfangs-NF (auf dem Lautsprecher) einzelner Sprechkreise kann entweder manuell durch die Lautsprechertasten  oder automatisch durch die Aktivierung der entsprechenden Busy-Leitung (siehe Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**) stummgeschaltet werden (Muting).

Ist die Lautsprecher-NF eines bestimmten Kreises ausgeschaltet, so erlischt die zugehörige Lautstärkeanzeige (LED-Kette).

!!) Im **EEPROM-Register 025** können die Lautsprecher-Schaltzustände der Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) nach dem Einschalten der Funkanlage vorgewählt werden.

Register 025 **Lautsprecher-Schaltzustand nach dem Einschalten**

Bit 0: **Kreis 1** AUS/EIN (0/1)
Bit 1: **Kreis 2** AUS/EIN (0/1)
Bit 2: **Kreis 3** AUS/EIN (0/1)
Bit 3: **Kreis 4** AUS/EIN (0/1)

Im **EEPROM-Register 028** kann ferner konfiguriert werden, ob die Lautsprecher-Schaltzustände beim Ausschalten der Funkanlage automatisch im EEPROM-Register 025 gespeichert werden.

Register 028 **Lautsprecher-Schaltzustände speichern** Nein/Ja (00/01)

Im **EEPROM-Register 02A in Bit 0** kann konfiguriert werden, ob die Empfangs-NF aller Sprechkreise (ohne Muting) auf den Lautsprecher geschaltet ist, oder ob die entsprechenden Kreise zusätzlich auch angewählt sein müssen.

Register 02A **Empfangs-NF auf Lautsprecher**

Bit 0: 0 = alle Kreise ohne Muting
1 = nur angewählte Kreise ohne Muting

Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)

Die gewünschte Lautstärke des eingeschalteten Lautsprechers kann für jeden Sprechkreis getrennt mit den Lautstärketasten (+ = lauter, - = leiser) eingestellt werden. Die eingestellte Lautstärkestufe wird dabei durch die entsprechende LED-Zeile angezeigt.

!!) In den **EEPROM-Registern 018...01B** können die Lautstärkewerte ('01'..'08') nach dem Einschalten der Funkanlage für jeden einzelnen Sprechkreis getrennt vorgewählt werden.

Lautstärkewert nach dem Einschalten für

Register 018	Kreis 1
Register 019	Kreis 2
Register 01A	Kreis 3
Register 01B	Kreis 4

Im **EEPROM-Register 029** kann ferner konfiguriert werden, ob die eingestellten Lautstärkewerte beim Ausschalten der Funkanlage automatisch in den EEPROM-Registern 018...01B gespeichert werden.

Register 029 **Lautstärkewerte speichern** Nein/Ja (00/01)

Hörkapseln

Die Hörkapseln des Handapparats und der Sprechgarnitur geben immer die Empfangs-NF der angewählten Sprechkreise wieder.

Die Hörkapsel-NF einzelner Sprechkreise kann entweder manuell durch die Anwahl-tasten oder automatisch beim Senden auf dem eigenen oder einem anderen Kreis stummgeschaltet werden (Hörer-Muting).

a) Im **EEPROM-Register 022** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf dem eigenen Kreis die Hörkapsel-NF stummgeschaltet wird.

Register 022 **Hörkapsel-NF** (beim Senden auf **eigenem** Kreis) für

Bit 0:	Kreis 1	AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2	AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3	AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4	AUS/EIN (0/1)

b) Im **EEPROM-Register 023** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf einem anderen Kreis die Hörkapsel-NF stummgeschaltet wird.

Register 023 **Hörkapsel-NF** (beim Senden auf **anderem** Kreis) für

Bit 0:	Kreis 1	AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2	AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3	AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4	AUS/EIN (0/1)

RX-NF-Ausgänge

Die lautstärkegeregelte Empfangs-NF ist für jeden Sprechkreis getrennt am **Major BOS 4** abgreifbar. Die Ausgänge können z.B. für den Anschluß externer NF-Verstärker (pro Sprechkreis) genutzt werden.

Die Empfangs-NF (für die RX-NF-Ausgänge) einzelner Sprechkreise kann entweder

- manuell durch die Lautsprechtasten oder
- automatisch durch die Aktivierung der entsprechenden Busy-Leitung (siehe Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**) oder
- automatisch beim Senden auf dem eigenen oder einem anderen Kreis

stummgeschaltet werden (Muting).

Pro Sprechkreis steht dabei ein **Muting-Schaltausgang** zur Verfügung, mit dem der angeschlossene RX-NF-Verstärker bei Fehlen eines Empfangssignals (Trägers) stummgeschaltet werden kann (Schaltausgang schaltet nach GND). Siehe auch Abschnitt **Anschlußbelegung**.

a) Im **EEPROM-Register 020** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf dem eigenen Kreis der RX-NF-Ausgang stummgeschaltet wird.

Register 020 **RX-NF-Ausgang** (beim Senden auf **eigenem** Kreis) für

Bit 0:	Kreis 1	AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2	AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3	AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4	AUS/EIN (0/1)

b) Im **EEPROM-Register 021** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf einem anderen Kreis der RX-NF-Ausgang stummgeschaltet wird.

Register 021 **RX-NF-Ausgang** (beim Senden auf **anderem** Kreis) für

Bit 0:	Kreis 1	AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2	AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3	AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4	AUS/EIN (0/1)

Rufgeber

Der **Major BOS 4** verfügt über einen integrierten Rufgeber für die Tonrufe **Ruf 1** und **Ruf 2**. Die Rufe werden für jeden Sprechkreis direkt mit den entsprechenden Tasten des Bedienfelds (**I** bzw. **II**) gesendet. Der Tonruf wird jeweils so lange gesendet, wie die betreffende Taste gedrückt wird.

Externer Signalgeber

Am **Major BOS 4** kann ein externer Signalgeber angeschlossen werden. Die Empfindlichkeit dieses potentialfreien Eingangs kann über das Potentiometer **P11** justiert werden.

Durch Betätigung des zugehörigen Sendertasteingangs (**PTT3**) wird das externe Signal über die angewählten Sprechkreise gesendet. (Als Sendetaste ist auch ein weiterer ext. Schaltkontakt anschließbar. Siehe Abschnitt **Optokoppler-Eingang**.)

Sendersteuerung

Die Sender der angewählten Sprechkreise werden mit einer der Sendetasten (z.B. Handapparat oder Sprechgarnitur) getastet und bleiben getastet, solange die Sendetaste gedrückt wird. Während der Rufaussendung werden die betreffenden Sender automatisch getastet.

Mit den roten Sendetasten des Bedienfelds kann jederzeit auch auf nicht angewählten Sprechkreisen gesendet werden.

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Die Sendersteuerung kann entweder nach **Masse** oder nach **+12V** (bzw. eine ext. Referenzspannung U_{ref}) erfolgen. Die Logik der Sendertastenausgänge kann für jeden Sprechkreis getrennt mit den Jumpers **J6** bis **J13** konfiguriert werden und die Umschaltung der Referenzspannung (+12V oder U_{ref}) erfolgt mit Jumper **J5**.

Durch die **Open-Collector**-Ausgänge können problemlos mehrere Bedienstellen parallelgeschaltet werden.

Zur Stellung der Jumper siehe Abschnitt **Übersicht: Jumper und Potentiometer**.

Telefon-NF-Anschluß

Die am **Major BOS 4** an Buchse **ST11** anschließbare **Hör/Sprechgarnitur** kann auch als Besprechungseinheit für eine bestehende Telefoneinrichtung verwendet werden.

Dazu muß lediglich der **Optokoppler-Eingang** für diese Funktion programmiert sein und aktiviert werden (siehe Abschnitt **Optokoppler-Eingang**).

Bei aktiviertem Optokoppler-Eingang wird die Mikrofon- und Hörkapsel-NF der Hör/Sprechgarnitur auf den **Telefon-NF-Anschluß** an Buchse **ST10** umgeschaltet.

Optokoppler-Eingang

Der am **Major BOS 4** an Buchse **ST10** vorhandene **Optokoppler-Eingang** kann im **EEPROM-Register 047** für verschiedene Funktionen programmiert werden.

a) Wird dieses Register mit dem Wert '00' codiert, so schaltet der Optokoppler-Eingang bei Aktivierung die Hör/Sprechgarnitur auf den Telefon-NF-Anschluß um (Standardfunktion, siehe Abschnitt **Telefon-NF-Anschluß**).

b) Der Optokoppler-Eingang kann aber auch dazu genutzt werden, bestimmte Tastenfunktionen des Bedienfelds nachzubilden oder Schaltfunktionen für Sonderanwendungen zu ermöglichen.

Dazu wird im **EEPROM-Register 047 an 1. Stelle** (High-Nibble) die Zuordnung zu den Sprechkreisen und an **2. Stelle** (Low-Nibble) die nachzubildende Tastenfunktion bzw. Sonderfunktion codiert:

Register 047	Optokoppler-Eingang
1. Stelle	Zuordnung zu
	0 = allen <i>aktivierten</i> Kreisen
	1..4 = Kreis 1..4
2. Stelle	nachgebildete Taste / Sonderfunktion
	0 = (- keine Funktion -)
	1 = Kreis (Anwahl)
	2 = Lautstärke lauter
	3 = Lautstärke leiser
	4 = Lautsprecher EIN/AUS
	5 = Ruf 2
	6 = Ruf 1
	7 = Senden (Schwanenhalsmikrofon)
	8 = Senden (Mikrofon der Hör/Sprechgarnitur)
	9 = Senden (ext. Signalgeber)
	A = Sonderfunktionstaste

Für die **Aktivierung** des Optokoppler-Eingangs wird eine Gleichspannung ($3V < U < 15V$) benötigt. Bei größeren Schaltspannungen muß ein zusätzlicher externer Vorwiderstand vorgesehen werden (interner Vorwiderstand = 1 kOhm).

Parallelschalten mehrerer Bedienstellen

Da die NF-Ausgänge nur beim Senden aufgeschaltet sind und die NF-Eingänge durch Abziehen der Jumper **J1** bis **J4** hochohmig geschaltet werden können, kann man ohne weiteres mehrere **Major BOS 4** zusammenschalten.

Dazu müssen lediglich alle Verbindungen mit den einzelnen Sprechkreisen (TX-NF, RX-NF, Squelch und Sendertastung) zu den zusätzlichen Bedienstellen **parallel**geschaltet werden (Bus- oder Sternverdrahtung).

Eine besondere Funktion haben hierbei die **Busy-Leitungen** der Sprechkreise, die nur zwischen den Bedienstellen verbunden werden.

Busy-Leitungen aktivieren

Jede Bedienstelle, die an der betreffenden Busy-Leitung angeschlossen ist, kann anderen parallelgeschalteten Bedienstellen **signalisieren**, ob ein Sprechkreis bereits angewählt ist und/oder ob auf einem Kreis bereits gesendet wird.

a) Im **EEPROM-Register 02B** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob bei *angewähltem Kreis* die entsprechende Busy-Leitung aktiviert wird.

Register 02B **Busy-Leitung aktivieren bei angewähltem**

Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

b) Im **EEPROM-Register 02C** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob *beim Senden* (auf diesem Kreis) die entsprechende Busy-Leitung aktiviert wird.

Register 02C **Busy-Leitung aktivieren beim Senden auf**

Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

Busy-Leitungen einlesen

Jede Bedienstelle, die an der betreffenden Busy-Leitung angeschlossen ist, erkennt eine geschaltete Busy-Leitung und meldet dies dem Bediener optisch entweder als blinkende Anwahlanzeige ● oder als blinkende Sendeanzeige ▲.

Diese optische Anzeige kann im **EEPROM-Register 02D** für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden.

Register 02D	optische Busy-Anzeige für
Bit 0:	Kreis 1 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)

Ferner kann konfiguriert werden, wie der **Major BOS 4** mit belegten Sprechkreisen verfährt: z.B. kann die *Sendertastung gesperrt* sein und/oder die Empfangs-NF für den *Lautsprecher* (und den *RX-NF-Ausgang*) *stummgeschaltet* sein (Muting):

a) Im **EEPROM-Register 02E** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob bei belegtem Kreis (Busy) die *Sendertastung gesperrt* wird.

Register 02E	Sendertastung gesperrt bei belegtem
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

b) Im **EEPROM-Register 02F** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob bei belegtem Kreis (Busy) die *Lautsprecher-NF stummgeschaltet* wird.

Register 02F	Lautsprecher-NF stummgeschaltet bei belegtem
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

Monitoring-Interface TBBBox4 (Zubehör)

Das als Zubehör erhältliche Monitoring-Interface **TBBBox4** kann in bis zu 4 Sprechkreise eingeschleift werden, um eine mehrspurige **Sprachaufzeichnungseinrichtung** anzuschließen und/oder mit Hilfe eines PCs Signalisierungen auf den Sprechkreisen auszuwerten oder zu senden, wenn die entsprechenden **UGA-Module** (Option) im **TBBBox4** bestückt sind (**Modembetrieb**). Der externe PC wird dabei über die integrierte RS232-Schnittstelle des **TBBBox4** angeschlossen.

In Verbindung mit dem **Major BOS 4** können bestimmte (im **TBBBox4**) vorprogrammierte Rufe wie Tonfolgen oder Eintöne (z.B. Ruf1, Ruf2) ausgewertet werden. Der Auswertezustand wird über den I²C-Bus (Stecker **ST14**) zum **Major BOS 4** übertragen.

Wird der **Major BOS 4** in größeren Systemen zusammen mit **Major BOS 8** Geräten genutzt, so können bis zu acht Sprechkreise und somit bis zu zwei **TBBBox4**-Geräte vorhanden sein.

Sollen in diesem Fall die 4 Sprechkreise des **Major BOS 4** auf zwei getrennten **TBBBox4**-Geräten angeschlossen werden, so müssen deren Steueranschlüsse über den I²C-Bus-Konzentrator **I2C-Con** verschaltet werden. Die I²C-Bus-Adressen der **TBBBox4**-Geräte müssen dabei unterschiedlich codiert sein (Bitte ggf. bei uns anfragen!). Siehe auch Handbuch **Major BOS 8**.

Zur Programmierung des **TBBBox4** siehe Handbücher **Monitoring-Interface TBBBox4** und **Universal-Geber/Auswerter-Modul UGA198**.

Zuordnung der Sprechkreise zu den UGA-Modulen

In jedem **TBBBox4** können bis zu 4 **UGA-Module** bestückt werden, sodaß bei 2 angeschlossenen **TBBBox4** bis zu 8 UGA-Module für Auswertefunktionen zur Verfügung stehen.

Diesen 8 UGA-Modulen können die einzelnen Sprechkreis-Nummern ('01'...'04') in den **EEPROM-Registern 031...038** beliebig zugeordnet werden. Soll einem bestimmten UGA-Modul kein Sprechkreis zugeordnet werden, so codieren Sie für die Sprechkreis-Nummer den Wert '00'.

	zugeordnete Sprechkreis-Nr. für
Register 031	UGA(1) / TBBBox4(1)
Register 032	UGA(2) / TBBBox4(1)
Register 033	UGA(3) / TBBBox4(1)
Register 034	UGA(4) / TBBBox4(1)
Register 035	UGA(1) / TBBBox4(2)
Register 036	UGA(2) / TBBBox4(2)
Register 037	UGA(3) / TBBBox4(2)
Register 038	UGA(4) / TBBBox4(2)

Ab Werk sind die EEPROM-Register 031...034 der Reihe nach mit den Sprechkreis-Nummern **01...04** und die EEPROM-Register 035...038 mit dem Wert **00** (keine Sprechkreiszuordnung) programmiert.

Auswertefunktionen

In jedem **TBBox4** können bis zu 4 **UGA-Module** bestückt werden, sodaß bei 2 angeschlossenen **TBBox4** bis zu 8 UGA-Module für Auswertefunktionen zur Verfügung stehen.

Jedes UGA-Modul kann so programmiert werden, daß bei Auswertung bestimmter Signalisierungen (Eintöne, Tonfolgen) wahlweise einer der beiden Schaltausgänge **DEC1** oder **DEC2** kurzzeitig (z.B. 1sec) nach Masse (GND) schaltet. Siehe Handbücher **Monitoring-Interface TBBox4** und **Universal-Geber/Auswerter-Modul UGA198**.

Der Zustand der Schaltausgänge **DEC1** und **DEC2** aller UGA-Module wird zum **Major BOS 4** übertragen und bewirkt dort bei den zugeordneten Sprechkreisen ein Einschalten der Lautsprecher-NF, wenn diese vorher ausgeschaltet war:

a) Wird durch die UGA-Auswertung der Schaltausgang **DEC2** geschaltet, dann wird die Lautsprecher-NF des zugeordneten Sprechkreises *dauerhaft* eingeschaltet.

b) Wird durch die UGA-Auswertung der Schaltausgang **DEC1** geschaltet, dann wird die Lautsprecher-NF des zugeordneten Sprechkreises *für die Dauer T* eingeschaltet. Die Zeitdauer **T** kann für die Sprechkreise 1..4 getrennt in den **EEPROM-Registern 03D...040** in Sekundenschritten (als Hex-Wert !!!) programmiert werden.

Lautsprecher-Einschaltdauer (N*1sec) bei DEC1 für

Register 03D	Sprechkreis 1
Register 03E	Sprechkreis 2
Register 03F	Sprechkreis 3
Register 040	Sprechkreis 4

Ab Werk sind die EEPROM-Register 03D...040 mit dem Hex-Wert '0A' (10*1sec = 10sec) programmiert.

Tonbandsteuerung (Schaltkontakt)

Der Schaltkontakt zur Tonbandsteuerung (Start/Stop) kann für jedes der beiden anschließbaren **TBBox4**-Geräte getrennt konfiguriert werden.

In den **EEPROM-Registern 039 bzw. 03A** kann codiert werden, welche Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) den Tonband-Schaltkontakt der **TBBox4(1) bzw. TBBox4(2)** steuern.

Register 039 Tonband-Schaltkontakt TBBox4(1) gesteuert durch

Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

Register 03A Tonband-Schaltkontakt TBBox4(2) gesteuert durch

Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

Tonbandsteuerung (Schaltkontakt) {Fortsetzung}

Die Tonband-Schaltkontakte werden bei jeder Sendertastung oder Trägererkennung der zugeordneten Kreise eingeschaltet und bleiben nach Wegfall dieser Einschaltkriterien noch für die **Nachlaufzeit T** aktiv, bevor sie automatisch abschalten.

Die Nachlaufzeit **T** kann für die Tonband-Schaltkontakte der **TBBox4(1) bzw. TBBox4(2)** getrennt in den **EEPROM-Registern 03B bzw. 03C** in 100ms-Schritten (als Hex-Wert !!!) programmiert werden.

Register 03B **Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt TBBox4(1) (N*100ms)**
Register 03C **Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt TBBox4(2) (N*100ms)**

Ab Werk sind die EEPROM-Register 03B und 03C mit dem Hex-Wert '**32**' (50*100ms = 5sec) programmiert.

Serviceprogramm

Der **Major BOS 4** verfügt über eine RS-232-Schnittstelle mit folgender Spezifikation:

19200 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit

Die Anschlüsse für die RS-232-Schnittstelle (RXD, TXD, GND) befinden sich auf dem 8-poligen RJ45-Stecker **ST15** im Gehäuseinneren. Siehe Abschnitt **Anschlußbelegung**.

Um das Serviceprogramm nutzen zu können, muß an diese RS-232-Schnittstelle ein einfaches Terminal oder ein PC mit Terminalprogramm angeschlossen werden.

Dabei ist das Datenformat bzw. die Schnittstelle gemäß der obigen Spezifikation einzustellen.

Ist auf Ihrem PC **WINDOWS** installiert, so können Sie auch das Standard-Windows-Terminalprogramm (z.B. *Hyperterminal*) entsprechend konfigurieren, wobei die Option **Protokoll = Xon/Xoff** gewählt werden sollte. (Dadurch braucht man nur die drei Pins **RXD**, **TXD** und **GND** anzuschließen, ohne weitere Brücken im Anschlußstecker herstellen zu müssen.)

Ist das Terminal (bzw. der PC) korrekt angeschlossen, so hat man Zugriff auf das Serviceprogramm und damit auf eine Auswahl von Service-Befehlen für:

- Programmiermode EEPROM
- Software-Reset

Zum Einsteigen in das Serviceprogramm geben Sie am Terminal einfach <Return> oder <**\$A2**>, <Return> ein. Am Bildschirm erscheint dann folgender Text:

```
Online - Monitor PIC 16C67 Software 'MBOS4' V1.x vom {Datum}
(C) FunkTronic '01
```

```
Rxxx          Read EEPROM Register xxx
Pxxx:yy       Program yy in EEPROM Register xxx
{X           Software-Reset; - wird nicht angezeigt !!!}
```

```
#
```

Dabei gilt grundsätzlich: Ein bedeutet <Space> bzw. <Leerzeichen>.

Monitorstatus

Das Service-Programm kann nach dem Einschalten des Geräts gesperrt sein (Monitorstatus = '00'). In diesem Fall muß das Service-Programm zunächst durch Eingabe eines <\$A2><CR> (= Enter) gestartet werden. Anschließend erscheint das **Monitormenü** (siehe oben) auf dem Bildschirm.

Soll jedoch der **Major BOS 4** durch einen PC oder Leitstellenrechner automatisch gesteuert oder programmiert werden, kann es sinnvoll sein, daß die Monitorfunktion sofort nach dem Einschalten verfügbar ist (Monitorstatus = '01' oder '02').

Der *Monitorstatus* wird im **EEPROM-Register 026** wie folgt programmiert:

Register 026	Monitorstatus nach dem Einschalten
	00 = Monitorfunktion ist <u>ausgeschaltet</u>
	01 = Sondersteuerfunktion(WED) ist <u>eingeschaltet</u>
	02 = Monitorfunktion ist <u>eingeschaltet</u>

Der Monitorstatus ('00', '01' oder '02') kann außerdem im Betrieb jederzeit durch Eingabe von <\$A0><CR>, <\$A1><CR> oder <\$A2><CR> umgeschaltet werden.

Programmiermode EEPROM

Um eine EEPROM-Register-Adresse <xxx> mit dem Inhalt <yy> zu programmieren, tun Sie folgendes:

- 1) Steigen Sie in das Service-Programm ein (siehe Abschnitt **Serviceprogramm**).
- 2) Geben Sie am Terminal <Rxxx>,<Return> ein.
=> Am Bildschirm erscheint: < >xxx: ww >.
- 3) Ändern Sie nun den gewünschten Register-Wert (Hex-Wert !!!),
sodaß Sie den neuen Register-Inhalt <yy> (Hex-Wert !!!) erhalten.
- 4) Programmieren Sie den neuen Register-Inhalt <yy> (Hex-Wert !!!)
in die Register-Adresse <xxx> indem Sie am Terminal eingeben:
<Pxxx_yy>,<Return> (_ = <Space>).
- 5) Überprüfen Sie den neuen Register-Inhalt anhand
der Bildschirmmeldung: < >xxx: ww ==> yy >.

Wird anstelle einer gültigen Adresse <xxx> die Adresse <999> eingegeben, so werden alle Register mit den werksseitigen Voreinstellwerten programmiert. Eine Liste aller EEPROM-Adressen finden Sie im folgenden Abschnitt.

Hinweis 1: Verändern Sie keine Register/Registerstellen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind oder deren Funktion Ihnen unklar oder unbekannt ist !

Hinweis 2: Fast alle im **Major BOS 4** einstellbaren Werte (z.B. Zeiten etc.) müssen als HEX-Zahlen programmiert werden. Siehe Abschnitt **EEPROM-Adressen** !
Eine Umrechnungs-Tabelle und -Formel für HEX-Zahlen finden Sie im **Anhang** !

EEPROM-Adressen

Register	Codierung für
018	Lautstärkewert nach dem Einschalten für Kreis 1
019	Kreis 2
01A	Kreis 3
01B	Kreis 4
020	RX-NF-Ausgang (beim Senden auf eigenem Kreis) für
Bit 0:	Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 AUS/EIN (0/1)
021	RX-NF-Ausgang (beim Senden auf anderem Kreis) für
Bit 0:	Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 AUS/EIN (0/1)
022	Hörkapsel-NF (beim Senden auf eigenem Kreis) für
Bit 0:	Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 AUS/EIN (0/1)
023	Hörkapsel-NF (beim Senden auf anderem Kreis) für
Bit 0:	Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 AUS/EIN (0/1)
024	angewählte Kreise nach dem Einschalten
Bit 0:	Kreis 1 Nein/Ja (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 Nein/Ja (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 Nein/Ja (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 Nein/Ja (0/1)
025	Lautsprecher-Schaltzustand nach dem Einschalten
Bit 0:	Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 AUS/EIN (0/1)
026	Monitorstatus nach dem Einschalten 00 = Monitorfunktion ist <u>ausgeschaltet</u> 01 = Sondersteuerfunktion(WED) ist <u>eingeschaltet</u> 02 = Monitorfunktion ist <u>eingeschaltet</u>

EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

Register	Codierung für
027	angewählte Kreise speichern Nein/Ja (00/01)
028	Lautsprecher-Schaltzustände speichern Nein/Ja (00/01)
029	Lautstärkewerte speichern Nein/Ja (00/01)
02A	Empfangs-NF auf Lautsprecher 0 = alle Kreise ohne Muting 1 = nur angewählte Kreise ohne Muting
Bit 0:	
Bit 1:	Lautsprecher-Schaltzustand bei abgehobenem Hörer 0 = Lautsprecher AN 1 = Lautsprecher AUS
02B	Busy-Leitung aktivieren bei angewähltem
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
02C	Busy-Leitung aktivieren beim Senden auf
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
02D	optische Busy-Anzeige für
Bit 0:	Kreis 1 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)
02E	Sendertastung gesperrt bei belegtem
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
02F	Lautsprecher-NF stummgeschaltet bei belegtem
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)

EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

Register	Codierung für
030 Bit 0:	(-- keine Funktion --)
Bit 1:	Anzahl anwählbarer Kreise 0 = mehrere Kreise gleichzeitig (kumulativ) 1 = immer nur ein Kreis (auslösend)
	<i>zugeordnete Sprechkreis-Nr. für</i>
031	UGA(1) / TBBBox4(1)
032	UGA(2) / TBBBox4(1)
033	UGA(3) / TBBBox4(1)
034	UGA(4) / TBBBox4(1)
035	UGA(1) / TBBBox4(2)
036	UGA(2) / TBBBox4(2)
037	UGA(3) / TBBBox4(2)
038	UGA(4) / TBBBox4(2)
039	Tonband-Schaltkontakt <i>TBBBox4(1)</i> gesteuert durch
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
03A	Tonband-Schaltkontakt <i>TBBBox4(2)</i> gesteuert durch
Bit 0:	Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1:	Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2:	Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3:	Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
03B	Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt <i>TBBBox4(1)</i> ($N*100ms$)
03C	Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt <i>TBBBox4(2)</i> ($N*100ms$)
	<i>Lautsprecher-Einschaltdauer ($N*1sec$) bei DEC1 für</i>
03D	Kreis 1
03E	Kreis 2
03F	Kreis 3
040	Kreis 4

EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

Register	Codierung für
047	Optokoppler-Eingang
1. Stelle	Zuordnung zu 0 = allen <i>aktivierten</i> Kreisen 1..4 = Kreis 1..4
2. Stelle	nachgebildete Taste / Sonderfunktion 0 = (- keine Funktion -) 1 = Kreis (Anwahl) 2 = Lautstärke lauter 3 = Lautstärke leiser 4 = Lautsprecher EIN/AUS 5 = Ruf 2 6 = Ruf 1 7 = Senden (Schwanenhalsmikrofon) 8 = Senden (Mikrofon der Hör/Sprechgarnitur) 9 = Senden (ext. Signalgeber) A = Sonderfunktionstaste

Übersicht: Jumper und Potentiometer


Mit Hilfe von div. Jumpern und Potentiometern können bei Bedarf verschiedene Konfigurationen und Justierungen vorgenommen werden. Siehe **Lageplan**.

Aus der folgenden Tabelle können Sie deren Funktion entnehmen:

Jumper	Funktion
J1	RX-NF-Eingang Sprechkreis 1 ist 600Ohm/20kOhm (gesteckt/gezogen)
J2	RX-NF-Eingang Sprechkreis 2 ist 600Ohm/20kOhm (gesteckt/gezogen)
J3	RX-NF-Eingang Sprechkreis 3 ist 600Ohm/20kOhm (gesteckt/gezogen)
J4	RX-NF-Eingang Sprechkreis 4 ist 600Ohm/20kOhm (gesteckt/gezogen)
J 6+7	PTT-Ausgang Sprechkreis 1 tastet nach +U_{PTT}/GND (Position 1/2)
J 8+9	PTT-Ausgang Sprechkreis 2 tastet nach +U_{PTT}/GND (Position 1/2)
J 10+11	PTT-Ausgang Sprechkreis 3 tastet nach +U_{PTT}/GND (Position 1/2)
J 12+13	PTT-Ausgang Sprechkreis 4 tastet nach +U_{PTT}/GND (Position 1/2)
J 14+15	Träger-Eingang Sprechkreis 1 aktiv nach +12V/GND (Position 1/2)
J 16+17	Träger-Eingang Sprechkreis 2 aktiv nach +12V/GND (Position 1/2)
J 18+19	Träger-Eingang Sprechkreis 3 aktiv nach +12V/GND (Position 1/2)
J 20+21	Träger-Eingang Sprechkreis 4 aktiv nach +12V/GND (Position 1/2)
J5	+U _{PTT} ist +12V/ U_{ref} (Position 1/2)

Poti	Funktion/Pegel
P1	RX-NF für Sprechkreis 1
P2	RX-NF für Sprechkreis 2
P3	RX-NF für Sprechkreis 3
P4	RX-NF für Sprechkreis 4
P5	TX-NF für Sprechkreis 1
P6	TX-NF für Sprechkreis 2
P7	TX-NF für Sprechkreis 3
P8	TX-NF für Sprechkreis 4
P9	Eingangsempfindlichkeit für Schwanenhals-Mikrofon
P10	Eingangsempfindlichkeit für Sprechgarnitur-Mikrofon
P11	Eingangsempfindlichkeit für ext. Signalgeber
P12	Hörkapsel-NF für Sprechgarnitur

Lageplan

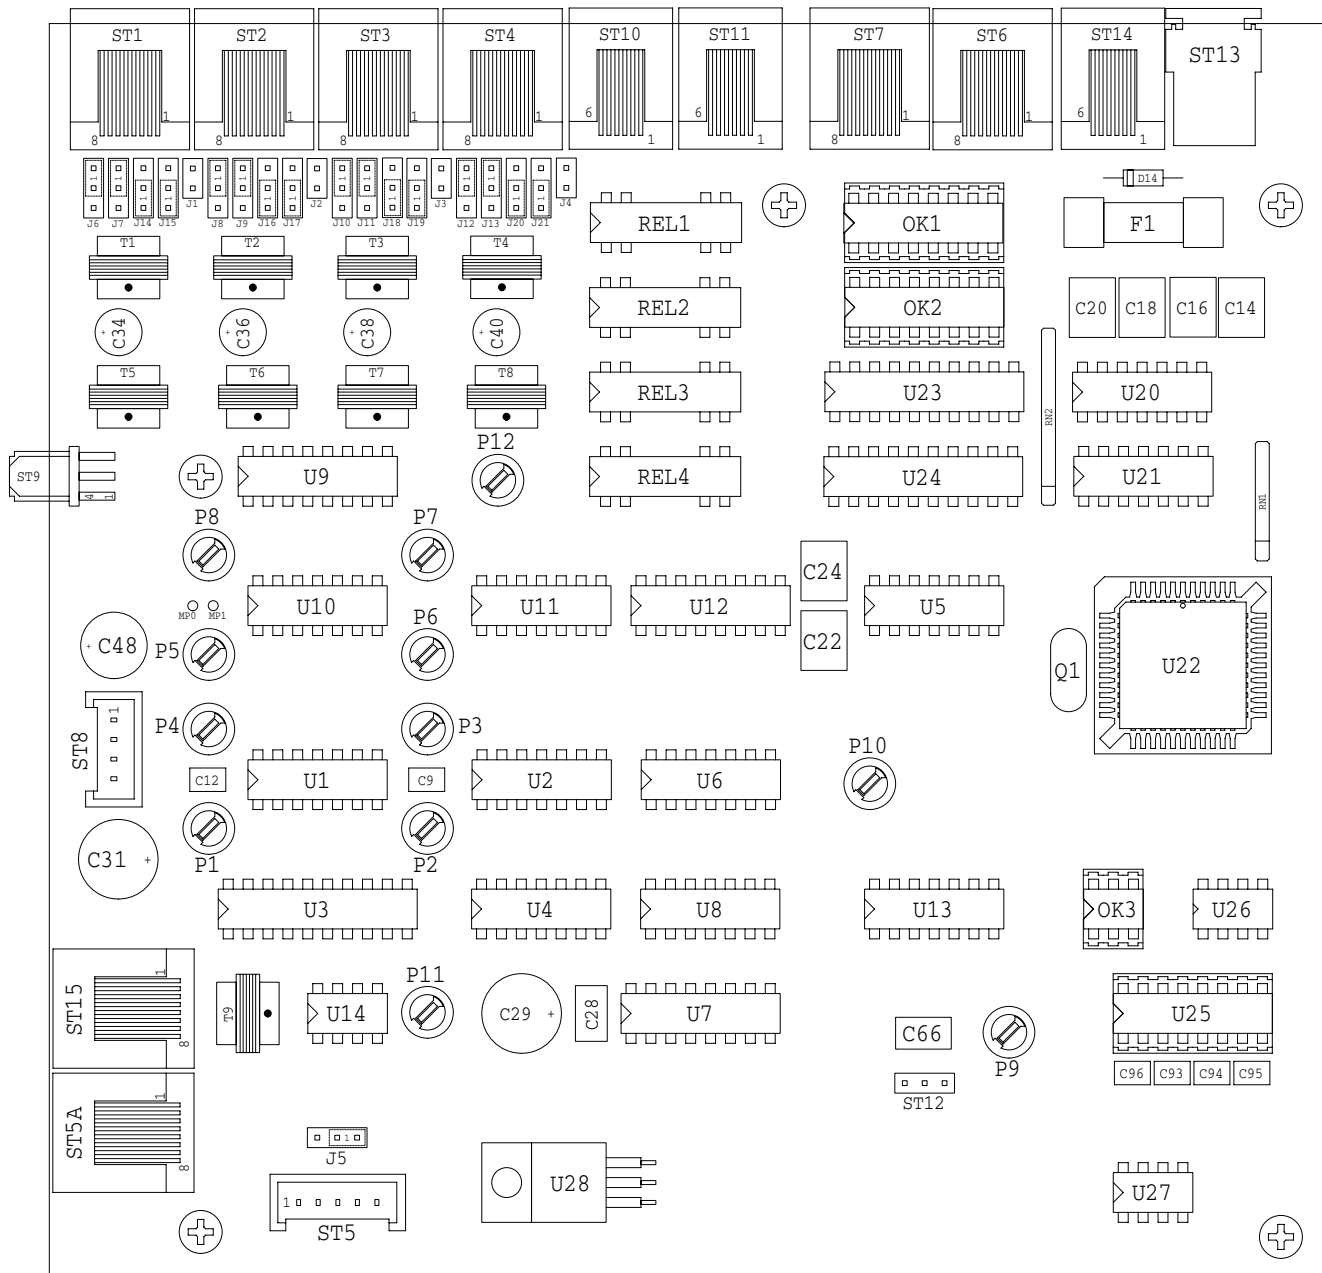

Abgleichanweisung

Die NF-Pegel sind bereits ab Werk korrekt voreingestellt. Im Bedarfsfall gehen Sie bitte nach folgender Anweisung vor.

1) **Abgleich RX-Eingänge (Kreis 1..4)** (vom Funk):

- a) Am *RX-Eingang Kreis 1 (2, 3, 4)* den vom Funkgerät vorgegebenen NF-Pegel bei **1000 Hz** einspeisen.
- b) *Sprechkreis 1 (2, 3, 4)* anwählen.
- c) Pegelmeßgerät am RX-NF-Ausgang **H_Sum** (ST7/Pin7) anschließen (**GND** ist Meßpunkt **MPO**).
- d) Den Pegel durch das Poti **P1 (P2, P3, P4)** justieren. Der Sollpegel beträgt **500mV_{eff}** (= - **3,8 dBm**).
- e) Nach beendetem Abgleich:
- Schritte a) bis d) sinngemäß für die *Sprechkreise 2 bis 4* wiederholen.

2) **Abgleich TX-Ausgänge (Kreis 1..4)** (zum Funk):

- a) Pegelmeßgerät und Funkgerät am *TX-Ausgang Kreis 1 (2, 3, 4)* anschließen. Der Sollpegel ist der vom Funkgerät geforderte Pegel.
- b) **Tonruf I (1750Hz)** auf *Funkkreis 1 (2, 3, 4)* senden.
- c) Den Pegel durch das Poti **P5 (P6, P7, P8)** justieren.
- d) Nach beendetem Abgleich:
- Schritte a) bis c) sinngemäß für die *Sprechkreise 2 bis 4* wiederholen.

Anschlußbelegung

Buchse ST1 bis ST4 für Sprechkreise (Funkgerät, ELA, etc.) (je 8-polige Modular-Buchse)

Pin	1	RX-NF-Eingang (Hörer +)
Pin	2	RX-NF-Eingang (Hörer -)
Pin	3	Squelch-Eingang (Träger)
Pin	4	GND (Masse)
Pin	5	Busy-Leitung (nicht am FuG anschließen !!!)
Pin	6	Sendertast-Ausgang (PTT-Out, Open-Collector max.100mA)
Pin	7	TX-NF-Ausgang (Mod +)
Pin	8	TX-NF-Ausgang (Mod -)

Buchse ST5A für Sonderanwendungen (8-polige Modular-Buchse, intern)

Pin	1	SDA (I ² C-Bus-Daten)
Pin	2	SCL (I ² C-Bus-Takt)
Pin	3+4	Spannungsversorgung (+12V _{DC})
Pin	5...8	GND (Masse)

Buchse ST6 für ext. RX-NF-Verstärker (8-polige Modular-Buchse)

Pin	1	RX-NF-Ausgang Sprechkreis 1 LS1 (Lautsprecher-NF)
Pin	3	RX-NF-Ausgang Sprechkreis 2 LS2 (Lautsprecher-NF)
Pin	5	RX-NF-Ausgang Sprechkreis 3 LS3 (Lautsprecher-NF)
Pin	7	RX-NF-Ausgang Sprechkreis 4 LS4 (Lautsprecher-NF)
Pin	2+4+6+8	GND (Masse für RX-NF-Ausgänge)

Buchse ST7 für ext. RX-NF-Verstärker / Gesamt-RX-NF (8-polige Modular-Buchse)

Pin	1	Muting-Schaltausgang Sprechkreis 1 (für LS1)
Pin	2	Muting-Schaltausgang Sprechkreis 2 (für LS2)
Pin	3	Muting-Schaltausgang Sprechkreis 3 (für LS3)
Pin	4	Muting-Schaltausgang Sprechkreis 4 (für LS4)
Pin	5	GND (Masse)
Pin	6	RX-NF-Ausgang LS_Sum (Lautsprecher-NF; aktivierte Kreise)
Pin	7	RX-NF-Ausgang H_Sum (Hörkapsel-NF; angewählte Kreise)
Pin	8	GND

Anschlußbelegung

(Fortsetzung)

Buchse ST10 für Hör/Sprechgarnitur-NF zum Telefon (6-polige Modular-Buchse)

Pin	5	Tel-NF-Ausgang (Micro +)
Pin	2	Tel-NF-Ausgang (Micro -)
Pin	3	Tel-NF-Eingang (Hörkapsel +)
Pin	4	Tel-NF-Eingang (Hörkapsel -)
Pin	1	Optokoppler-Eingang (Anode +)
Pin	6	Optokoppler-Eingang (Kathode -)

Buchse ST11 für Hör/Sprechgarnitur-Anschluß (6-polige Modular-Buchse)

Pin	5	NF-Eingang Hör/Sprechgarnitur (Micro +)
Pin	2	NF-Eingang Hör/Sprechgarnitur (Micro -)
Pin	3	NF-Ausgang Hör/Sprechgarnitur (Hörkapsel +)
Pin	4	NF-Ausgang Hör/Sprechgarnitur (Hörkapsel -)
Pin	1	Sendertast-Eingang Hör/Sprechgarnitur (PTT 2, nach GND)
Pin	6	GND (PTT 2-Masse)

Buchse ST13 für ext. 12V-Versorgung (2-polige Kleinspannungs-Buchse)

Innenkontakt	pos. Versorgung (+12V, extern DC)
Außenkontakt	GND (Masse)

Buchse ST14 für Monitoring-Interface **TBBox4** (6-polige Modular-Buchse)

Pin	1+2	Spannungsversorgung (+12V _{DC})
Pin	3	SDA (I ² C-Bus-Daten)
Pin	4	SCL (I ² C-Bus-Takt)
Pin	5+6	GND (Masse)

Buchse ST15 für RS232, U_{ref}, ext. Signalgeber (8-polige Modular-Buchse, intern)

Pin	1	TXD (RS232)
Pin	2	RXD (RS232)
Pin	3	GND
Pin	4	U _{ref} (ext. Schalt-Referenzspannung für PTT-Ausgänge 1..4)
Pin	5	N.C. (- keine Funktion -)
Pin	6	Sendertast-Eingang ext. Signalgeber (PTT 3, nach GND)
Pin	7	NF-Eingang ext. Signalgeber Ext_NF (Mod +)
Pin	8	NF-Eingang ext. Signalgeber Ext_NF (Mod -)

Technische Daten

Versorgung

Spannung	+12V _{DC} -15% +25%
Stromaufnahme	min. 100 mA, max. 800 mA

Eingangsspegel (RX-In), (von Kreis 1..4)

Werksseitig eingestellt auf	500 mV (= - 3,8 dBm)
Einstellbereich (mit Poti P1..P4)	- 8 dBm bis + 3 dBm
Eingangsimpedanz (J1..J4 gesteckt)	600 Ohm
Eingangsimpedanz (J1..J4 gezogen)	ca. 20 kOhm

Ausgangsspegel (TX-Out), (nach Kreis 1..4)

Werksseitig eingestellt auf	500 mV (= - 3,8 dBm)
Einstellbereich (mit Poti P5..P8)	- 11 dBm bis - 1 dBm
Ausgangsimpedanz (bei Senden)	ca. 600 Ohm
Ausgangsimpedanz (bei Empfangen)	hochohmig (offen)

Hörer-Ausgangsspegel (RX-Out, gehend nach Hör/Sprechgarnitur)

Werksseitig eingestellt auf	- 10 dBm (an 200 Ohm)
Einstellbereich (mit Poti P12)	- 18 dBm bis - 8 dBm (an 200 Ohm)
Ausgangsimpedanz	ca. 150 Ohm

Mikrofon-Eingang MIC2 (TX-In, Electret, kommend von Hör/Sprechgarnitur)

Werksseitig eingest. Empfindlichkeit	4 mV (= - 46 dBm)
Einstellbereich (mit Poti P10)	- 52 dBm bis - 41 dBm
Eingangsimpedanz	ca. 700 Ohm

NF-Eingang Ext_NF (TX-In, kommend z.B. von ext. Signalgeber)

Werksseitig eingest. Empfindlichkeit	500 mV (= - 3,8 dBm)
Einstellbereich (mit Poti P11)	- 7 dBm bis - 1 dBm
Eingangsimpedanz	ca. 20 kOhm

Technische Daten

(Fortsetzung)

NF-Ausgang LS_Sum (RX-Out, gehend z.B. nach ext. Lautsprecherverstärker)

bei max. Lautstärke - 14 dBm (an 600 Ohm)

Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm

NF-Ausgang H_Sum (RX-Out, gehend z.B. nach ext. Hörkapsel)

bei angewähltem Sprechkreis - 13 dBm (an 600 Ohm)

Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm

NF-Ausgänge LS_i (RX-Out, gehend z.B. nach ext. Lautsprecherverstärker)

bei max. Lautstärke ca. 400 mV (an 10 kOhm)

Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm

Gewicht ca. 1600 g

Abmessungen (ohne Schwanenhals-Mikrofon)

B x T x H 245 x 220 x 90 mm

Anhang

Umrechnungstabelle (HEX <--> Dezimal)

Die zu einer Dezimalzahl (< 256) gehörige HEX-Zahl (2-stellig !) kann direkt aus folgender Tabelle entnommen werden :

HEX	\$x0	\$x1	\$x2	\$x3	\$x4	\$x5	\$x6	\$x7	\$x8	\$x9	\$xA	\$xB	\$xC	\$xD	\$xE	\$xF
\$0x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
\$1x	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
\$2x	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
\$3x	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
\$4x	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
\$5x	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
\$6x	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
\$7x	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
\$8x	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
\$9x	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
\$Ax	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
\$Bx	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
\$Cx	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
\$Dx	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
\$Ex	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
\$Fx	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

Unter Verwendung der Tabelle können aber auch Dezimalzahlen ($255 < x < 65.536$) in die zugehörige 4-stellige HEX-Zahl ($h_3h_2h_1h_0$) umgerechnet werden :

$$\begin{aligned} \text{HEX-Zahl}(h_3h_2) &= \text{Dezimalzahl DIV } 256 && \text{(High-Byte)} \\ \text{HEX-Zahl}(h_1h_0) &= \text{Dezimalzahl MOD } 256 && \text{(Low-Byte)} \end{aligned}$$

wobei die Operation **DIV** eine Ganzzahl-Division ist (ganzzahliger Anteil der Division) und die Operation **MOD** der Rest der Ganzzahl-Division ist (ganzzahliger Rest).

Zur Probe muß gelten:

$$\text{Dezimalzahl} = h_3 \times 4096 + h_2 \times 256 + h_1 \times 16 + h_0$$

Beispiel: Dezimalzahl = **4800** --> Hex-Zahl = ?

$$1) \text{ HEX-Zahl}(h_3h_2) = 4800 \text{ DIV } 256 = 18 \quad (\text{Dezimal}) = \text{\$12 (Hex)} \quad (\text{High-Byte})$$

$$2) \text{ HEX-Zahl}(h_1h_0) = 4800 \text{ MOD } 256 = 192 \text{ (Dezimal)} = \text{\$C0 (Hex)} \quad (\text{Low-Byte})$$

$$\Rightarrow \text{Hex-Zahl}(h_3h_2h_1h_0) = \text{\$12C0}$$

Revisionsvermerke

Durchgeführte Änderungen sind in diesem Abschnitt nur stichwortartig aufgeführt. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel.

10.07.01 (AZ) - Fotos eingefügt

25.11.04 (AZ) - Format Fehler auf Seite 32 beseitigt